PC Engine CDROM

PC Engine CDROM'da karşılaşılan hataları temel olarak iki başlıkta toplamak mümkündür... Dişlilerle ve Laser lens sorunları.

Dişli Sorunu Lens Sorunu

CDROM Dişli Sorunu

PC Engine CD-ROM içerisinde yer alan dişlilerden bir tanesi (alttaki fotoğrafta işaretli), zaman içerisinde çürümekte ve dişleri kırılmaktadır. Sorun kendisini, CD mekanizmasının çalıştığına dair ses duyulmasına rağmen, dönmeyen CD olarak belli etmektedir. Dişli sorunlu olduğunda, motor çalışmasına rağmen CD ya hiç dönmez ya da düzensiz bir dönme söz konusudur...



Sorunu ve çözümünü anlatan video aşağıdadır.



Video


Gerekli dişliyi bulmak için ebay'a ve tamir sitelerine bakabilirsiniz...

Fiyatı düşük olan şu siteyi bir denemek gerekir... Dişli Sitesi

Lens Sorunu

PC Engine CD-ROM'un dişli sorunundan daha can sıkıcısı Lens sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü, CD-ROM'da yer alan Lens'i bulmak dişli benzeri parçaları bulmaktan çok daha zor hatta imkansızdır... Orjinal PC Engine CD-ROm2 de KSS-162a model lens kullanılmıştır. Bunun yerine çoğu sitede bulabileceğiniz KSS-220a'yi kullanabilirsiniz ama ciddi modifikasyon gerekmektedir.

Lens değişimine gitmeden PC Engine CD-ROM potans ayarlarıyla oynamak faydalı olacaktır...

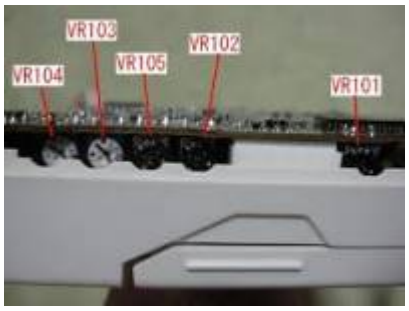

POT = Function, Test Point VR101 = E/F balance, pin 13 of U101 VR102 = Focus Offset, pin 18 of U101 VR103 = Track Gain (Track error level), pin 45 of U102 VR104 = Focus Gain, pin 48 of U102 VR105 = VCO, pin 30 of U102

ayrıntılı bilgi için http://www.pcenginefx.com/forums/index.php?topic=9383.45 (üyelik gerekir)

From:
http://commodore.gen.tr/doc/ - **wiki**

Permanent link:
http://commodore.gen.tr/doc/doku.php/tamir:pcengine:cdrom?rev=1483213496

Last update: **2017/01/01 06:53**